

# E - GUN 簡易操作手冊

製表日期: 2009/06/01

## 第一階段

1. 檢查水、氣、電。
2. 確定機器正常，檢查crystal 頻率，檢查紀錄本，若無人使用，即可破真空
3. 破真空(按 reset再按 chamb vent 鍵，再按 start 鍵)，往內旋提開門閘，等一會兒之後，聽到叮咚一聲，門會自動打開。
4. 開 shutter，放入坩鍋，並放入欲鍍金屬粒，之後關 shutter。
5. 放晶片，如果Wafer尺寸不對要換轉盤，並於轉盤換好後試轉。
6. 關門，抽真空(按 pump down 鍵，再按 start 鍵)等到 Ion Gauge亮，告示牌改成「使用中」才可離開。
7. 設定製程參數
  - A. 按 menu。
  - B. 選2 (program)。
  - C. 選3(process program)。
  - D. Gun要設好要鍍的材料編號，用不到的要設128。



001→W	002→Ti		004→Si	005→Ni
006→Pt	007→Pd	008→Mo	009→Co	010→Cr
011→Ta				
016→Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>		018→Ni	019→HfO <sub>2</sub>	020→MgF <sub>2</sub>
021→TiO <sub>2</sub>		033→Ge	075→Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	128→無工作

- E. 按menu 一次，回上一層目錄。
- F. 選2(depo program)，改成欲鍍金屬之 program
- G. 確定density、Z-ratio、 Tooling 是否正確。
- H. Gun1 sensor number 設1， heat number 設001。
- I. Gun2設定法一樣，不過sensor number 設2，heat number 設005。
- J. 按menu 二次，回主目錄。

- K. 選1 (data display)。
- L. 將THS(F1)歸零 (按 0 及 ENT )。

## 第二階段

1. 在L mode 下，按 log，並換到order爲6，確定可否運轉，再按log，回 L mode。
2. 檢查menu 設定參數是否正確，之後按Jig Drive 鍵，接著進行蒸鍍。
3. 把電源打開
  - A. main power on
  - B. 等time delay 燈亮，大約5 分鐘
  - C. filament打開(往上扳)，
  - D. 將Key 由off 轉至on。
  - E. 按Voltage On 鍵，拿遙控器，以3~5min 將電流加至30%。
4. 再慢慢加至40%，此時電流約 $10\mu\text{A}$ ，electron beam 開始出現。gun2 要加到約60%，電流約 $10\mu\text{A}$ 。
5. 以X、Y 鈕將electron beam 調至坩鍋中間( $X=3.0$ ， $Y=0.5\sim 1.5$ )。
6. 加大電流到 $60\mu\text{A}$ ，維持3~5min。(pre E-gun)
7. 在menu mod 下current 降至 $40\mu\text{A}$ ，開shutter。
8. 慢慢將電流升至所需。(加大電流的過程需要慢慢加，以免均勻度差) 通常維持deposition rate 於 $1\text{\AA}/\text{sec}$  左右。
9. 快鍍到所需厚度時(約剩 $15\text{\AA}$  時)，慢慢將電流降下來。
10. 蒸鍍過程中，需監視beam 之位置、電流大小與deposition rate。
11. 鍍到所需厚度前 $5\text{\AA}$ ，將shutter 關掉。
12. 關掉電源
  - A. 緩慢將電流降至10mA，持續5min，
  - B. 再將電流歸零。按Voltage Off 鍵，
  - C. 再將Key 由on 轉至off，
  - D. filament關掉(往下扳)。
  - E. 等待5 分鐘後 main power off，選1 (data display)。
13. 至少等20min，且降溫至 $38^{\circ}\text{C}$  以下。
14. 破真空，晶片和靶材取出，並抽真空，填寫記錄本，等到真空抽到Ion Gauge亮，告示牌改成「運轉正常」，即可離開。

